РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАЗНАЧЕНИЕ

Гидравлический пресс типа ПСУ-125, ПСУ-250, ПСУ-500 предназначен для испытания стандартных образцов строительных материалов (растворов, искусственных и естественных камней) на сжатие с наибольшей предельной нагрузкой соответственно 150, 250, 500 mc.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

По конструкции силовозбуждающего устройства пресс относится к типу гидравлических с торсионным силоизмерителем и включает в себя два отдельных агрегата (рис.1): собственно пресс и пульт управления.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные параметры	Размер-	Размеры Обозначение пресса			
основные параметры	ность	ПСУ-125	ПСУ-250	ПСУ-500	
<u>Установка</u>				ı	
Точность измерений начиная с	%	+2% от изм.	+2% от изм.	+2% от изм.	
20% от предельной нагрузки		нагрузки	нагрузки	нагрузки	
Предельная нагрузка:	кгс	50000	100000	200000	
1-й диапазон		125000	250000	500000	
2-й диапазон					
Габаритные размеры:	мм	2320	2640	2695	
ллина		840	1200	1500	
ширина		2340	2680	3380	
высота	кг	1925	1992	6585	
вес					
Собственно машина (пресс)		двухколонный	двухколонный	двухколонный	
Тип		вертикальный	вертикальный	вертикальный	
Скорость движения плунжера		- · F	- • P	- • p	
рабочего цилиндра	мм/мин	0-20	0-20	0-20	
Наибольший допустимый подъем					
плунжера рабочего цилиндра	мм	50	50	50	
Наибольшее расстояние между					
опорными плитами	мм	700	800	1200	
Диаметр рабочего цилиндра	мм	225	300	425	
Площадь рабочего цилиндра	CM ²	397,4	706,9	1413,9	
Размеры опорных плит	мм	440x400	440x440	550x550	
Расстояние между колоннами					
(св свету)	мм	470	550	750	
Скорость перемещения	мм/мин	200	270	490	
подвижной траверсы			, -		

Pazmen-		Размеры	
_	O	означение пре	cca
ность	ПСУ-125	ПСУ-250	ПСУ-500
	АОЛ-22-6	АОЛ2-22-6	АОЛ2-32-6
кВт	1,1	1,1	2,2
B	220/380	220/380	220/380
об/мин	930	930	950
мм			
	1214	1345	1675
	560	675	875
	1970	2490	3380
кг	1660	2727	6320
	Н-400Б	Н-400Б	Н-400Б
л/мин	5,2	5,2	5,2
об/мин	960	960	960
кг/см2	314,5	354	353
Л	33	33	33
	AO2-41-6	AO2-41-6	AO2-41-6
кВт	3,0	3,0	3,0
B	220/380	220/380	220/380
об/мин	960	960	960
мм			
	1007	1007	1007
	462	462	462
	1315	1315	1315
	265	265	265
	кВт В Об/мин мм кг л/мин об/мин кг/см ² л	ность ПСУ-125 кВт 1,1 об/мин 930 мм 1214 560 1970 кг 1660 н-400Б 5,2 об/мин 960 кг/см² 314,5 л 33 АО2-41-6 3,0 в 220/380 об/мин 960 мм 1007 462 1315	Размерность ПСУ-125 ПСУ-250 АОЛ-22-6

Собственно пресс

Кинематически пресс представляет собой неподвижную раму (рис. 2), состоящую из станины 1 и поперечины 14, соединенных между собой двумя колоннами 22, по которым движется траверса 10.

В центральной части станины расположен рабочий цилиндр пресса 2, в котором помещается плунжер 3.

Под действием давления масла в цилиндре плунжер перемещается вверх. Максимальное перемещение плунжера цилиндра вверх должно быть в пределах 50 мм. Подвижные части пресса опускаются вниз под действием собственного веса.

Для устранения боковой составляющей усилия, возникающего при сжатии, пресс снабжен самоустанавливающейся сферической опорой 9, на которой монтируется опорная плита 8.

Подвижная траверса с помощью электрического привода перемещается по резьбе колонн, обеспечивая тем самым установку верхней опоры в нужное положение в зависимости от высоты испытуемого образца. Управление электрическим приводом осуществляется с помощью кнопочной станции, установленной на правой колонне.

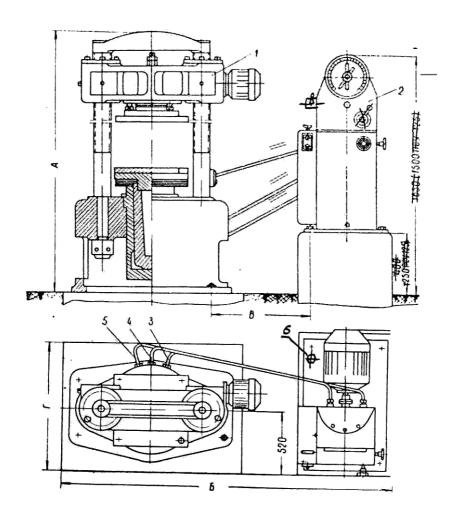


Рис. 1. Установка пресса: 1- собственно пресс; 2- пульт управления; 3- трубопровод на регулятор; 4- трубопровод на слив; 5- трубопровод на силоизмеритель; 6- болт заземления.

ТИП пресса	Размеры, <i>мм</i>						
	A	Б	В	Γ			
ПСУ-125 ПСУ-250 ПСУ- 500	1970 2610 3380	2185 2540 2550	735 830 678	840 1200 1500			

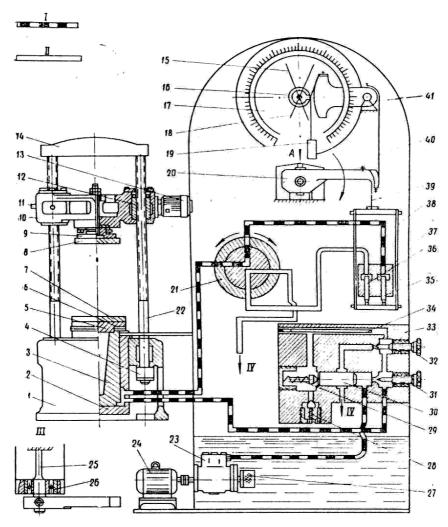


Рис. 2. Гидравлическая схема:

1— трубопровод высокого давления; 11— трубопровод низкого давления; 111— вид «А»; 1V— слив
1— станина; 2— цилиндр; 3— плунжер; 4— гайка; 5— плита опорная нижняя; 6— гармошка; 7— плита; 8— плита; 9— сфера; 10— корпус траверсы; 11— вал червяка; 12— червячное колесо; 13— электродвигатель; 14— поперечниа; 15— стрелка рабочая; 16— барабан; 17— шкала; 18— стрелка контрольная; 19— груз-прочения диапазонов; 22— колониа; 23— насос; 24— электродвигатель; 25— упругий элемент (торсиона); 21— кран переключения диапазонов; 22— колониа; 23— насос; 24— электродвигатель; 25— упругий элемент (торсиона); 26— шарикоподшинник; 27— фильтр; 28— предохранительный клапан; 29— шток; 30— плунжер; 31— маховик иглы регулятора скорости; 32— маховик иглы «сброс-работа»; 33— корпус регулятора скорости; 34— дроссель-нгла; 35— плунжер 1 днапазона; 37— цилиндр; 38— тига; 39— лента; 40— струна; 41— сектор

Пульт управления

Пульт управления (рис. 3) состоит из насосной установки и силоизмерительной головки. Насосная установка предназначена для подачи масла под давлением в рабочий цилиндр пресса и состоит из корпуса 8, гидронасоса 13 и устройства управления гидравликой.

Корпус насосной установки представляет собой сварную коробку, внутренняя часть которой служит масляным баком.

В целях достижения бесшумности при работе гидронасос помещен во внутренней полости маслобака, в масляной среде. Рабочая жидкость через фильтр 4 самотеком поступает во внутреннюю полость гидронасоса.

Гидронасос представляет собой 3-плунжерный нерегулируемый насос с постоянной производительностью 4 *л/мин*, при 950 *об/мин*, приводимый в действие электродвигателем.

Управление электродвигателем насоса осуществляется кнопочной станцией 6, установленной на боковой стенке шкафа электроаппаратуры. Электрошкаф 5 расположен на корпусе пульта управления.

Из гидронасоса рабочая жидкость под давлением поступает в нагнетательный трубопровод, по которому направляется в регулятор скорости (рис.4).

Регулятор скорости предназначен для распределения и регулирования подачи масла от гидронасоса к рабочему цилиндру машины.

Устройство управления гидравликой предназначено для распределения и регулирования подачи масла от гидронасоса к рабочим органам пресса и находится в корпусе пульта управления. Маховички управления этим устройством расположены снаружи пульта управления и обозначены соответствующими табличками: регулятор скорости, сброс.

Регулятор скорости состоит из дозирующего плунжера 15 и дросселя 17. регулятор предназначен для регулирования давления у входного канала, что обеспечивает точное регулирование количества жидкости, протекающий через этот канал, независимо от величины давления в гидросистеме.

Дозирующий плунжер соединяет выходное отверстие регулятора скорости с входным и предназначен для автоматического сброса излишков масла в случае неполного использования производительности насоса.

Игла 12 регулятора скорости предназначена для регулирования подачи масла в рабочий цилиндр подачи пресса с целью получения различной скорости перемещения плунжера рабочего цилиндра для установления скорости деформации испытуемого образца.

Игла сброса масла 25, вмонтированная в корпус регулятора скорости, соединена с рабочей магистралью гидросистемы пресса и служит для выпуска масла из рабочей сети гидросистемы в резервуар насосной установки.

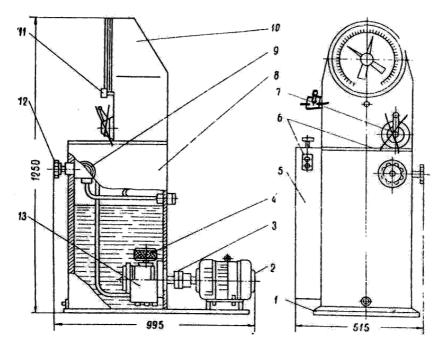


Рис. 3. Пульт управления:

1 — плита; 2 — электродвигатель; 3 — муфта; 4 — фильтр; 5 — электрошкаф; 6 — кнопочная станция; 7 — кран переключения силоизмерений; 8 — корпус-бак; 9 — маховичок иглы сброса; 10 — силоизмерительная головка; 11 — винт поворота шкалы; 12 — маховичок иглы регулятора скорости; 13 — насос

Для предохранеия пресса от перегрузки в корпус регулятора скорости вмонтирован предохранительный клапан 2.

Силоизмерительная головка пульта управления имеет торсионный силоизмеритель, который обеспечивает измерение усилий, действующих на испытуемый образец в пределах шкалы пресса и состоит из трех основных частей (рис.2):

гидравлического силовозбудителя;

упругого элемента – торсиона;

передаточного механизма со шкалой нагрузок.

Гидравлическое нагружающее устройство посредством трубопровода связано с рабочим цилиндром пресса и предназначено для создания на рычаге упругого элемента (торсиона) нагрузки в строгой зависимости от давления в гидросистеме. Нагружающее устройство состоит из цилиндра 37, двух спаренных плунжеров 35 и 36. упругого элемента 25 и тяги 38.

Наличие двух спаренных плунжеров обеспечивает получение двух диапазонов нагрузок.

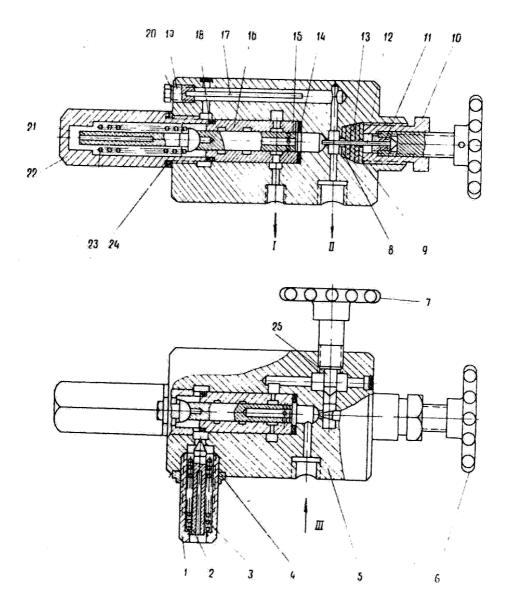


Рис. 4. Регулятор скорости:

1 — слив; II — к рабочему цилиндру; III — от насоса
1 — корпус предохранительного клапана; 2 — клапан; 3 — пружина:
4 — гайка; 5 — корпус; 6 — маховичок иглы регулятора скорости;
7 — маховичок иглы «сброс-работа»; 8 — шайба; 9 — шайба:
16 — втулка резьбовая; II — штуцер; 12 — игла; 13 — уплотнение;
14 — прокладка; 15 — плунжер; 16 — цилиндр; 17 — дроссель;
18 — прокладка; 19 — винт; 20 — прокладка; 21 — шток; 22 — штуцер;
23 — пружина; 24 — прокладка; 25 — игла сброса

Подключение каждого плунжера производится в зависимости от выбранного диапазона нагрузок. Подключение и выключение плунжеров производится краном 21.

Усилие, возникающее от гидравлического давления в силовозбудителе, воспринимается тягой и через ленту 39 передается на

рычаг упругого элемента (торсиона).

Упругий элемент представляет собой тело вращения, изготовленное из стали 35ХГСА или 40.Х с последующей термической обработкой. Один конец торсиона наглухо заделан относительно корпуса силоизмерителя. а другой жестко связан с рычагом. Для исключения изгиба свободного конца торсиона последний заключен в шарикоподшипник 26.

На основании силоизмерителя укреплен корпус шкалы нагрузок, с тыльной стороны которого установлен передаточный механизм, состоящий из сектора 41 и оси, на которой устанавливается рабочая стрелка 15.

Перемещение рычага торсиона посредством ленты передается сектору.

На оси стрелки укреплен барабан с гибкой связью, на конце которой подвешен груз 19. Груз натягивает ленты и держит их в натянутом состоянии.

Для отсчета предельной нагрузки, действующей на испытуемый образец, служит контрольная стрелка 18, перемещаемая рабочей стрелкой 15 в прямом направлении и фиксирующая максимальную нагрузку при разрушении образца.

Шкала нагрузок — поворотная, что дает возможность устанавливать рабочую стрелку на нуль.

Регулировка угла отклонения стрелки на шкале нагрузок производится путем смещения сектора, расположенного на рычаге упругого элемента.

Площадь плунжеров определяется из условия: угол закручивания для всех поясов нагрузок есть величина постоянная

F = T / P

F – площадь плунжера, см²

P – давление масла, $\kappa r/cm^2$

Т – усилие на рычаге, кгс

Описание электросхемы пресса (рис. 5)

Питание пресса электроэнергией

Питание пресса осуществляется от сети переменного тока напряжением 380 *в* и частотой 50 *ги*.

Питание подается на пакетный выключатель ПВ, а с последнего на силовые цепи и цепи управления.

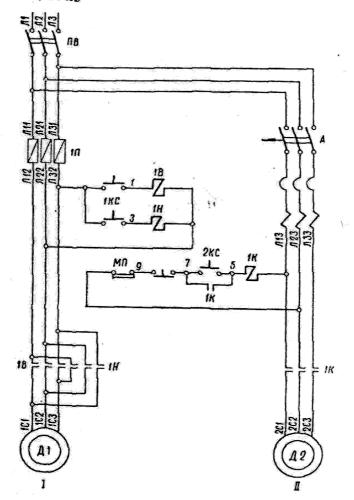



Рис. 5. Элементная схема соединений:

I — привод подвижной траверсы; II — привод насоса; IIB — пакетный выключатель; III — предохранитель; A — автоматический выключатель; MII — микропереключатель; IKC, 2KC — киопочная станция; IB, IH, IK — магнитный пускатель; II, II, II — электродвигатель

ПРИВОД НАСОСА

Для привода насоса установлен асинхронный электродвигатель типа AO 51-6 мощностью $2.8~\kappa вm$, 950 oб/мин, 220/380~в.

Управление электродвигателем осуществляется магнитным пускателем IK и кнопочной станцией 2KC.

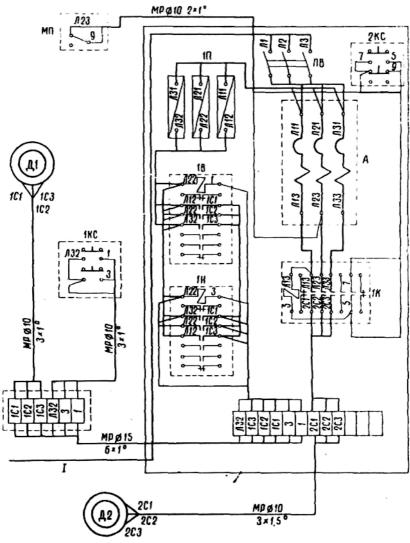

Рас. 6 Монтажная схема: 1 — ввод ~ 380 в, 50 ги

Электродвигатель защищен от короткого замыкания и перегрузок автоматическим выключателем A.

В цепи катушки магнитного пускателя IK имеется микропереключатель $M\Pi$, отключающий электродвигатель насоса при достижении нагрузки, превышающей максимальную на 2%.

привод подвижной траверсы

Для привода траверсы установлен электродвигатель типа АОЛ 32-4 мощностью 1 *квт.* 1410 *об/мин.* 220/380 *в.*

Управление электродвигателем осуществляется реверсивным магнитным пускателем 1B-1H и кнопочной станцией *IKC*.


Электродвигатель защищен от короткого замыкания предохранителями $I\Pi$.

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

Пресс отправляется заказчику в деревянной упаковке, снятые детали и узлы консервируются и раскрепляются внутри основных мест.

Перед установкой пресса построить фундамент согласно прилагаемому чертежу (рис. 7). При монтаже необходимо придерживаться следующего порядка:

1. Пресс и пульт управления освободить от упаковки. Законсервированные поверхности промыть бензином и насухо протереть

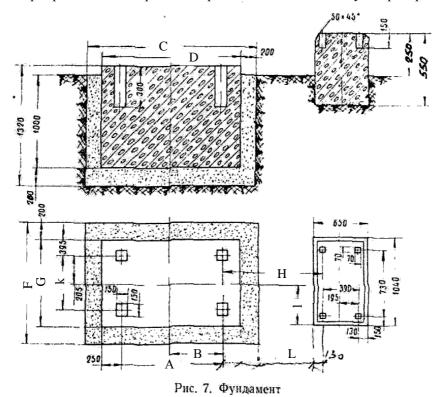

- 2. На готовом фундаменте установить пресс с фундаментными болтами, вставленными в отверстия на основании с неполной полтяжкой гаек.
- 3. Выставить по рамному уровню основание пресса на стальных клиньях вертикально в двух взаимноперпендикулярных плоскостях. Допустимое отклонение положения колонн пресса от вертикали не более 1:1000.
- 4. Промыть трубы гидропроводки, предварительно вынув транспортировочные пробки. Соединить гидропроводом пресс с насосной установкой, причем последняя должна быть установлена так, чтобы трубы пришлись по местам присоединения без напряжения.
- 5. Залить колодцы фундаментных болтов и подлить под основания узлов цементный раствор. Дать время для схватки цемента.
- 6. Подтянуть гайки фундаментных болтов, наблюдая за вертикальностью пресса и пульта управления.
- 7. Присоединить провод заземления пресса к основанию пульта управления и подключить пресс к электросети.
- 8. Залить через заливное отверстие в насосную установку 30-33 л минерального масла для гидравлических прессов по ГОСТ 5519—50.
 - 9. Установить детали, снятые при транспортировке.
- 10. Опробовать насосную установку и пресс вхолостую и под нагрузкой, соблюдая правила, изложенные в руководстве по эксплуатации. Подтянуть места соединения уплотнений настолько, чтобы не было просачивания масла.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Приступая к работе на прессе, необходимо произвести следующие подготовительные операции:

- 1. Определить ориентировочную величину ожидаемой наибольшей нагрузки и поставить в соответствующее рукоятку переключателя диапазонов силоизмерителя.
- 2. Проверить наличие зазора между опорными плитами (не менее 60 мм), закрыть вентиль регулятора скорости и сброса масла.
- 3. Включить насосную установку нажатием кнопки «пуск» кнопочной станции, расположенной на корпусе электрошкафа.
- 4. Плавно открывая вентиль регулятора скорости, дать плунжеру пресса холостой ход (не более 50 *мм*).
- 5. Убедившись в исправности установки, закрыть вентиль регулятора скорости и, открыв вентиль сброса масла, возвратить плунжер в первоначальное положение.

Выключить насосную установку.

6. Перед началом испытания поворотом шкалы установить рабочую стрелку в нулевое положение.

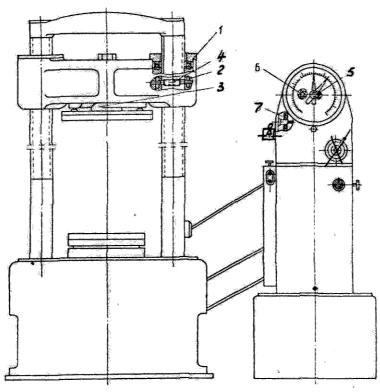


Рис. 8. Карта смазки

№ п/п	Наименование	Система смазки	Время смазки	Вид смазки
1	Подшипники колонны	Поверхно-	1раз в	Солидол жировой
		стная	3 месяца	ГОСТ 1033—51
2	Подшипники червяка	— «» —	То же	То же
3	Сфера	— «» —	1раз в	Индустриальное 50
			месяц	ГОСТ 1707—51
4	Червячная пара	— «» —	1раз в	Солидол жировой
			3 месяца	ГОСТ 1033—51
5	Подшипники диаграммного	Поверхно-	1раз в	Масло приборное МВП
	аппарата	стная	месяц	ГОСТ 1805—76
6	Подшипники шкалы	— «» —	То же	То же
7	Подшипники торсиона	— «» —	— «» —	Солидол жировой
				ГОСТ 1033—51

В зависимости от габаритов испытуемого образца переместить подвижную траверсу до образования между плитой и образцом зазора 5-10 мм, нажав одну из кнопок кнопочной станции, установленной на правой колонне. Затем включить насосную установку и, плавно открывая вентиль регулятора скорости, следить за нарастанием нагрузки по показаниям стрелки силоизмерителя.

7. После проведения испытания вентиль регулятора скорости закрыть, снять отсчет по показаниям контрольной стрелки силоизмерителя, открыв вентиль выпуска масла, опустить плунжер в исходное положение.

Отключить насосную установку.

8. Пользуясь тарировочной таблицей, определить испытательную нагрузку по показанию стрелки силоизмерителя.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Периодический осмотр электрооборудования пресса должен производиться не реже одного раза в месяц, а планово-предупредительный ремонт — не реже одного раза в год.

При осмотре и ремонте электрооборудования отключить пакетный выключатель ПВ. По окончании ремонта производить измерение сопротивления изоляции обмоток электродвигателей, электроаппаратов силовых цепей и цепи управления. Сопротивление изоляции для электродвигателей в горячем состоянии — не менее 0,5 *Мом*, а для аппаратов и электропроводки — не менее 1 *Мом*.

В процессе эксплуатации, при повторных замерах сопротивления изоляции, последнее считается недостаточным, если величина по отношению к первоначальным замерам снизилась для двигателей на 30%, для проводки на 50%.

ПРАВИЛА УХОДА И ХРАНЕНИЯ

Для правильной и бесперебойной работы пресса необходимо, прежде всего, соблюдать следующее:

- 1. В помещении, где установлен пресс, должно быть сухо, температура воздуха 20 ± 5 °C, а влажность 65 ± 15 %.
- 2. В качестве рабочей жидкости применять масло для гидравлических прессов ГОСТ. 55.19—50. или смесь масел индустриального 50 ГОСТ 1707—51 и автомобильного специального летнего ГОСТ 3829—51 в концентрации 1: 1, вязкость 6-:-8° E_{50} .
- 3. Масло не должно содержать в себе механических_ включений, наличие, в масле металлической пыли не допускается.

- 4. После проведения испытаний пресс должен очищаться от пыли и грязи.
- 5. Утечка масла из гидросистемы в местах подсоединения маслопроводов не допускается.
- 6. При длительном хранении пресса необходимо все металлические части пресса, не имеющие антикоррозийного покрытия, предохранить от коррозии путем нанесения тонкого слоя бескислотной смазки.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Все обнаруженные дефекты и принятые меры по их устранению должны вноситься в журнал, форма которого приведена в паспорте.

Причиной зависания подвижных частей или замедленного их опускания может быть затирание рабочей пары или загрязнение системы. В этом случае необходимо промыть гидросистему, т. е. слить масло, залить керосин и многократно поднять и опустить подвижные части, слить керосин. Если керосин загрязнен, промывку повторить.

НЕПОЛАДКИ В ПУЛЬТЕ УПРАВЛЕНИЯ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

- 1. Предел развиваемого рабочего усилия ниже паспортного. Разрегулирована пружина предохранительного клапана. Отрегулировать пружину предохранительного клапана по максимальному усилию плюс 5 делений шкалы. Кроме того, возможны неполадки в насосе. Произвести ревизию насоса.
- 2. Слышен стук в насосе. Под клапан насоса попало постороннее тело. Необходимо промыть систему. Если это не поможет разобрать насос.
- 3. Дрожит рабочая стрелка шкалы, масло пульсирует. Возможны неполадки в насосе. Пружина клапана вышла из строя, плунжер зависает. Необходимо разобрать насос и пружину сменить.

Рабочая стрелка шкалы при нагрузке движется неравномерно. Возможны затирания в рабочем цилиндре силоизмерителя или в плунжере регулятора скорости. Промыть систему без нагрузки и, если есть задиры на плунжерах, зачистить, притереть пастой.

Вал электродвигателя и вал насоса несоосны. Необходимо устранить их несоосность.

4. Ход стрелки шкалы силоизмерителя ступенчатый. Возможно повреждение ленты. Необходимо выровнять или сменить ленту.

Снимать основные детали с контрольных шпилек можно лишь в случае самой крайней необходимости и с последующей поверкой правильности показания силоизмерителя.

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ ПРЕССА И УКАЗАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ И ПОЛЬЗОВАНИЮ ТАРИРОВОЧНОЙ ТАБЛИЦЕЙ

Поверка прессов производится согласно инструкции 239-61 по поверке прессов для испытания строительных материалов на сжатие и изгиб.

Перед поверкой пресса необходимо совместить верхнюю опорную плиту с нижней и в таком положении ее фиксировать опорными винтами.

Тарировочная таблица составляется при поверке машины по показаниям образцового динамометра III разряда.

Машину поверяют по установленным наперед заданным нагрузкам (точкам), не менее 8—10 точек, равномерно расположенных по диапазону шкалы.

При достижении заданной нагрузки на динамометре (5000 κ 2) записывается количество делений на шкале силоизмерителя из трех отсчетов (130; 129,3; 129,5 делений), находят средние показания (129,6 делений) для каждой точки по шкале силоизмерителя. Затем показанные на динамометре нагрузки (5000 κ 2) делятся на средние показания (в делениях) силоизмерителя в каждой установленной точке (5000 : 129,6 = 38,58 κ 2). Таким образом и определяется цена деления на диапазоне шкалы по установленным точкам. Если образец разрушился при 104 делениях по шкале, то нагрузка определяется следующим образом:

Пример. Нагрузке 4000 κ г соответствует 98 делений, а нагрузке 5000 κ г—129,6 делений. Разница нагрузки в диапазонах установленных точек 5000—4000=1000 κ г, а в делениях — 129,6—98 = 31,6 делений. Отсюда цена деления равна 1000:31,6=31,6 κ г. Разность делений умножаем на цену деления (104—98) X31,6= 189,6 κ г. Затем нагрузку 4000 складываем с полученным произведением 189,6 и получаем нагрузку, при которой разрушился образец 4000+189,6 = 4189,6 κ г.

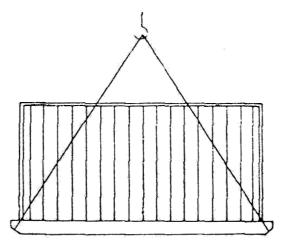


Рис. 9. Схема транспортировки пресса в упакованном виде (вес ПСУ-250 3387 кг)

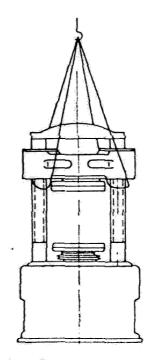


Рис. 10. Схема транспортировки пресса (вес ПСУ-250 2727 кг).

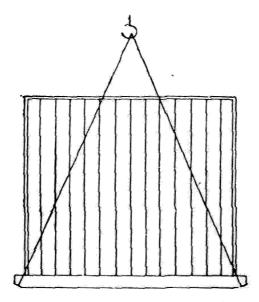


Рис. 11. Схема транспортировки пульта управления в упакованном виде (вес ПСУ-250—280 кг)

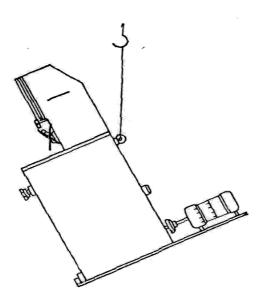


Рис. 12. Схема транспортировки пульта управления (вес ПСУ-250—200 кг)

$B \, E \, \mathcal{J} \, O \, M \, O \, C \, T \, \mathbf{b}$ быстроизнашивающихся и запасных деталей

№ узла	№ деталей	Наименование		Количество деталей на изделие
CT-2A 1- 5-0a	1-5-9	Лента 0,05 x 4 x 80 Л68 ГОСТ 2208—49		1
CT-2A 1- 5-0a	_	Струна e=180 Ø 0,3 <i>мм</i> 9389—60	1	

ВЕДОМОСТЬ подшипников, применяемых на ПСУ – 125; ПСУ-250; ПСУ – 500.

		Количество		ГВО
		Тип прессов		ЭВ
Наименование и размер	Обозначение подшипника	ПСУ- 125	ПСУ- 250	ПСУ- 500
	ΓΟСТ 8338— 57 № 206	1	1	1
Шарикоподшипник радиальный однорядный 30X90X23	ΓΟСТ 8338— 57 № 406	2	2	2
Шарикоподшипник радиальный однорядный $4 x 1 1 X 4$	ΓΟСТ 8338- 57 № 1000094	4	4	4
Игольчатый подшипник 40x68x28	ΓΟСТ 4657— 60 № 4074108	3	3	3
Шарикоподшипник радиальный 2- рядный 40Х90Х23	ΓΟСТ 5720— 51 № 1308	2	2	2
Шарикоподшипник упорный 150X190X31	ΓΟСТ 6874— 54 № 8130		2	
Шарикоподшипник упорный 200x250x37	ΓΟСТ 6874-54 №8140			2

ВЕДОМОСТЬ комплектующих изделий на пресса ПСУ-125; ПСУ-250; ПСУ-500

		,	П	СУ-125	П	СУ-250	П	СУ-500
No		Е		№ детали		№ детали		№ детали
п/п	Наименование	ДИ	Кол	ГОСТ	Кол	ГОСТ	Кол	ГОСТ
11/11		3M		или		или		ИЛИ
				размер		размер		размер
1.	Машина	шт.	1	10-000	1	10-000	1	10-000
2.	Пульт управления	-/-	1	02-0	1	02-0	1	02-0
3.	Лента Л62	-/-	1	CT-28	1	CT-28	1	CT-28
				1-12		1-12		1-12
4.	Трубопровод	-/-	1	00-100	1	00-100	1	00-100
5.	Трубопровод	-/-	1	00-300	1	00-300	1	00-300
6.	Трубопровод	-/-	1	00-200	1	00-200	1	00-200
7.	Болт закладной	-/-	4	К2-11	4	К2-11	4	К2-11
	M12							
8.	Болт закладной	-/-	4	К2-11	-	-	-	-
	M24							
9.	Болт закладной	-/-	-	-	4	К2-11	4	К2-11
	M36							
10.	Инструмент	комп	1		1		1	
11.								
	тажу и эксплуатац.	экз.	1		1		1	
12.	Выпускной аттестат	-/-	1		1		1	
	Dbing cknon arreerar							
		1 1						1

Основни на параметри	Обозначение пресса					
Основные параметры	ПСУ-125	ПСУ-250	ПСУ-500			
Электродвигатель траверсы	АОЛ-22-6	АОЛ2-22-6	АОЛ2-32-6			
Мощность электродвигателя	1,1	1,1	2,2			
Число оборотов ротора	930	930	950			
Масляный насос	Н-400Б	Н-400Б	Н-400Б			
Производительность насоса	5,2 л/мин	5,2 л/мин	5,2 л/мин			
Число оборотов насоса	960 об/мин	960 об/мин	960 об/мин			
Максимальное рабочее давление	3145 кг/см ²	354 кг/см ²	353 кгсм ²			
Емкость резервуара для масла	33 л	33л	33л			
Электродвигатель насоса	AO2-41-6	AO2-41-6	AO2-41-6			
Мощность электродвигателя	3,0 кВт	3,0 кВт	3,0 кВт			
Число оборотов эл.двигателя	960 об/мин	960 об/мин	960 об/мин			